



Montageanleitung

AIRCELL®5

FME-Stecker, krimp/löt / Art. Nr. 7807



| | |
|---|--|
|  <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p> |  <p>5. 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p> |
|  <p>2. Mit einem Messer 10mm des Außenmantels entfernen.</p> |  <p>6. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.</p> |
|  <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p> |  <p>7. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.</p> |
|  <p>4. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.</p> |  <p>8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p> |