

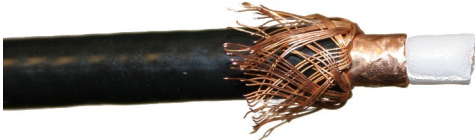
Montageanleitung

Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

N-Stecker crimp / Art.-Nr.: 7371



www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Crimpzange 1 x Crimpeinsatz HEX .311" (7,90 mm) 1 x Crimpeinsatz HEX .1" (2,54 mm)		1 		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben.	
2 	Die Crimphülse auf das Kabel schieben. Mit dem Messer 13 mm des Außenmantels entfernen.		3 	Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie entfernen.	
4 	Mit dem Messer dann 3,5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.		5 	Der Innenstift wird über die Seele gesteckt und mit Crimpeinsatz HEX 0,1 am hinteren Teil gecrimpt.	
6 	Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Anschließend wird das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider passend gekürzt und die Crimphülse übergestreift.		7 	Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.	