

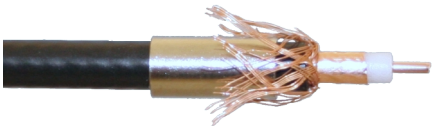
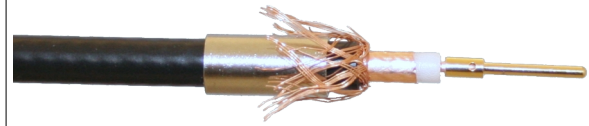
Montageanleitung



Ecoflex[®] 5

FME-Stecker crimp / Art.-Nr.: 7807-E

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Crimpzange 1 x Crimpeinsatz HEX .255" (6,47 mm) 1 x Lötstation + Lötzinn		1		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 13 mm des Außenmantels entfernen.
2		3		Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 5 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.
4		5		3 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.
6		7		Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben. Achtung: die Kupferfolie muss eng am Isolator anliegen, damit das Kabelende in das Steckergehäuse eingeführt werden kann. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne schieben. Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.