

# Montageanleitung

## Ecoflex® 10, Ecoflex® 10 Plus

N-Stecker, crimp/löt / Art. Nr.: 7366



### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Crimpzange
- 1 x Crimpeinsatz HEX .429 (10,9 mm)
- 1 x Crimpeinsatz HEX .127 (3,22 mm)
- 1 x oder Lötstation
- 1 x Heißluftföhn

2



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 5 mm der Kupferfolie und dem geschäumten Dielektrikum anritzen und entfernen.

4



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen.

6



Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.

1



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse und den Knickschutzschlauch über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 17mm des Außenmantels entfernen.

3



Den Innenstift auf den Leiter stecken und crimpen oder durch das Loch verlöten.

5



Das Kupfergeflecht mit der Schere abschneiden. Die Hülse bis zum Anschlag einschieben.

7



Den Knickschutzschlauch nach vorne bis zum Anstoß verschieben und mit dem heißen Föhn erwärmen und schrumpfen lassen.