

# Montageanleitung

## Ecoflex<sup>®</sup> 10 Plus Heatex / SeaTex 10 N-Stecker lötfrei / Art. Nr.: 7369



### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 17 mm
- 1 x Maulschlüssel 18 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation
- 1 x Heißluftföhn



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kabel mit Föhn erwärmen (bis ca. 150°). Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.



Teflon-Isolator bis zum Anschlag über den Innenstift schieben. Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken.



Kabelende rechtwinklig abschneiden.



Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.



Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 16/17 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!