

# Montageanleitung

## Ecoflex® 10 / Ecoflex® 10 Plus N-Buchse, crimp/löt / Art. Nr. 7370



### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Crimpzange
- 1 x Crimpeinsatz HEX .429 (10,9 mm)
- 1 x Crimpeinsatz HEX .127 (3,22 mm)
- 1 x oder Lötstation
- 1 x Heißluftföhn



Mit einem Messer 18mm des Außenmantels entfernen.



Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten.



Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse und den Knickschutzschlauch über das Kabelende schieben.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie und 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen und mit einer Schere abschneiden.



Den Knickschutzschlauch nach vorne bis zum Anstoß schieben und mit einem Föhn erwärmen und schrumpfen lassen.