

Montageanleitung

ECOFLEX® 5

N-Stecker, löt/crimp / Art. Nr.: 7701-E



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz 0.255" (6,47 mm)



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimp-Hülse über das Kabelende schieben.



2 Mit dem Messer 17 mm des Außenmantels entfernen. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



3 Mit einem Messer 8 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. Dann 6 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen..



4 Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



5 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



6 Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimp-Hülse nach vorne verschieben.



7 Die Crimp-Hülse mit der Crimpzange (Hex .255") crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker Gehäuse und der Crimp-Hülse eingeklemmt.