









Montageanleitung

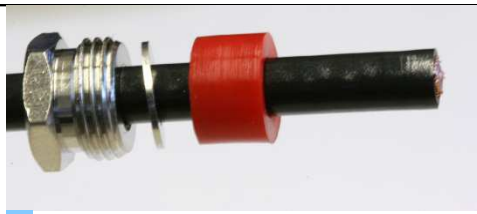

AIRCELL®5

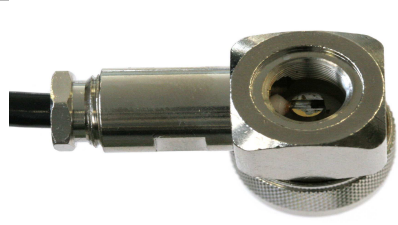N-Winkelstecker, schraub/löt / Art. Nr. 7704

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>	 <p>5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben. Die Länge 5mm von Kupferfolie mit einem scharfen Messer anritzen und entfernen, dann 4mm vom geschäumten Dielektrikum entfernen.</p>
 <p>2. Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.</p>	 <p>6. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So, dass der Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.</p>
 <p>3. Mit einem Messer 7mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>7. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben und den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten.</p>
 <p>4. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>8. Mit zwei 11mm Maulschlüssel die Spannmutter handfest anziehen und die Verschlusskappe fest aufschrauben.</p>