





Montageanleitung

AIRCELL®7

FME-Stecker, krimp/löt / Art. Nr. 7805



 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p>	 <p>5. 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 10mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>6. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>7. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.</p>
 <p>4. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.</p>	 <p>8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>